


Schilgereedschap PT-2 110-500mm

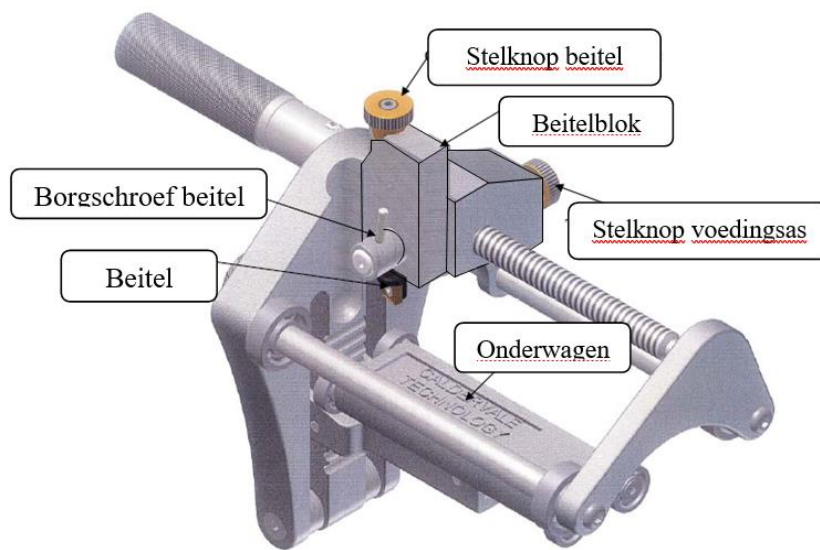

- Zorg dat de buis goed haaks afgezaagd en vrij van bramen is.
- Draai de borgschroef van de beitel los en schuif het beitelblok maximaal omhoog. Zet deze tijdelijk weer vast. Draai de stelknop van de beitel zo dat de beitel omhoog staat.
- Draai de stelschroef van de onderwagen volledig los en plaats het schilgereedschap op de buis. Laat deze op de 4 grote geleidewielen rusten.
- Schuif de onderwagen zo dicht mogelijk tegen de binnenzijde van de buis. Draai de onderwagen met de stelschroef stevig vast, zo dat het schilgereedschap goed aan de buis zit. Draai deze 2-3 maal rond ter controle van een vrije omloop.
- Plaats de beitel boven de plaats waar het schillen moet beginnen. Zorg nu dat stelknop van de voedingsas ontspannen staat, zodat de voedingsas het voedingsblok meeneemt.
- Schuif het beitelblok naar de buis toe, d.m.v. de borgschroef los te zetten. Zet deze vast op de positie zo dat de beitel 1-2mm boven het buisoppervlak hangt.
- Draai de stelknop van de beitel een kwart slag, zodat de beitel door de veerkracht tegen de buis aangedrukt wordt.
- Schil nu de buis door het handvat vast te houden en draai met een constante snelheid het schilgereedschap met de klok mee rond de buis.
- Koppel het schilgereedschap los d.m.v. de stelknop op de positie te zetten zodat de beitel weer vrij van het buisoppervlak is. Schuif het beitelblok omhoog door de borgschroef te ontspannen en zet deze weer vast
- Draai de stelschroef van de onderwagen los en verwijder het schilgereedschap van de buis.
- Maak het gereedschap evt. schoon en droog, smeer waar nodig is en bewaar het schilgereedschap altijd in de toolbox.